



## Os vários passos

### para obter uma impermeabilização conjunta segura!



1 ▶ A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, ser plana e ter capacidade de carga. Corte **Schlüter®-KERDI** com uma tesoura ou com um x-ato para obter as medidas necessárias.



2 ▶ Utilize uma argamassa fina (cola para tijoleira) adequada à superfície para colar a membrana. De forma geral, pode utilizar uma argamassa fina hidráulica disponível no mercado. Aplicar o cimento cola com uma talocha dentada de 4 x 4 mm em toda a superfície da base.



3 ▶ Cole as membranas **Schlüter®-KERDI** umas às outras, sobrepondo-as no mínimo 5 cm. Alternativamente pode colocar as membranas topo a topo e colá-las com uma fita **Schlüter®-KERDI** com 12,5 cm de largura. Para colar as áreas das juntas e as sobreposições pode utilizar a cola vedante **Schlüter®-KERDI-COLL**. A fita **Schlüter®-KERDI** também é adequada para junções angulares especiais.



4 ▶ Para os cantos interiores e exteriores pode utilizar as peças moldadas pré-fabricadas **Schlüter®-KERDI-KERECK** e para as passagens de tubos, as guarnições para tubos **Schlüter®-KERDI-KM**.



5 ▶ Assim que **Schlüter®-KERDI** for colado como impermeabilização conjunta, pode aplicar o revestimento cerâmico directamente sobre **Schlüter®-KERDI** com uma argamassa fina hidráulica. Não é necessário observar qualquer tempo de espera.



6 ▶ Com **Schlüter®-KERDI-DRAIN** a Schlüter®-Systems dispõe de uma gama especial para o escoamento de superfícies no solo. Esta gama permite uma ligação segura das membranas da impermeabilização conjunta KERDI (solicite a nossa informação especial sobre este produto).



Nas nossas folhas com indicações dos produtos pode obter descrições detalhadas e notas sobre a aplicação

- 8.1 **Schlüter®-KERDI**
- 8.2 **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
- 8.3 **Schlüter®-KERDI-FIX**
- 8.4 **Schlüter®-KERDI-COLL**

bem como no certificado de construção alemão correspondente